

# PROGRAM PRAC REMONTOWYCH

Temat: Prace remontowe budynku zabytkowego Kościoła w Jabłonce - wykonanie konserwacji przy poszyciu ścian i stolarki Kościoła

Adres obiektu **Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej  
Jabłonka 232, 36-204 Dydnia**

Inwestor **Parafia Rzymsko – Katolicka w Jabłonce  
p.w. M.B. Częstochowskiej**



Data czerwiec 2023

Opracował:

*mgr Krzysztof Wal*  
Upr. bud. nr A 647-37182  
ul. Ogrodowa 20a  
38-500 Sarnik

### 1. Historia budynku Kościoła

W Jabłonce został wybudowany pierwszy kościół na terenie wsi. Zbudowana świątynia parafialna w 1936r. przez Antoniego Krasieńskiego właściciela dóbr ziemskich w Jabłonce. Kościół utrzymany w stylu tzw. narodowym przetrwał do dziś. Usytuowany na niewielkiej działce położonej przy drodze wojewódzkiej relacji Grabownica – Przeworsk u stóp stromo opadających wzgórz. Kościół drewniany o konstrukcji zrębowej.

### 2. Opis ogólny budynku kościoła :

Kościół drewniany niepodpiwniczony, posadowiony na fundamentach z kamienia, ściany konstrukcji zrębowej, od zewnątrz pokryty ozdobnym szalunkiem z krótkich zaokrąglonych na końcach desek imitujących gont, wewnątrz pokryte boazerią. Kruchta zach. Konstrukcji słupowej, szalowana. Więźba dachowa konstrukcji stolcowe. Wieżyczka na sygnaturkę na sygnaturkę konstrukcji słupowo-zastrzałowej, obita blachą miedzianą. Dach kryty gontem z trójkątnym szczytem od strony zach. Stropy płaskie na belkach z podsufitką. Ściany zewnętrzne odeskowane pionowo deskami i gontem z listwowaniem listwami kryjącymi. Obiekt w rejestrze gminnej ewidencji zabytków.

### 3. Stan techniczny

Konstrukcja budynku drewniana . Elementy konstrukcji kościoła jak drewniany zrąb /ściany/ z bali drewnianych, strop i konstrukcja dachu w dość dobrym stanie technicznym, w czasie wizji lokalnej zidentyfikowano nieliczne ubytki i degradację odeskowania szczytów dachu, daszków krytych gontem jak też rozszczelnienia okien. Usterki te wymagają pilnej naprawy i remontu, **stwierdzono drobne**

#### **nieszczelności i miejscowe uszkodzenia**

Natomiast fundamenty i ściany fundamentowe z kamienia zabezpieczone przed zawilgoceniem i powierzchniowo odwodnione. Pokrycie dachu głównego zostało wyremontowane i zaimpregnowane i uzupełniono ubytki gontem

Więźba dachowa ogólnie w dobrym stanie technicznym . Obecną klasę drewna konstrukcyjnego ocenia się średnio na C22 . Ze względu na projektowaną częściową wymianę uszkodzonego gontu projektuje się tylko drobne jej naprawy i impregnację

#### **Zakres prac remontowych obejmuje:**

##### **1. Remont i konserwację stolarki okiennej i drzwiowej**

1.1 Obecnie stolarka okienna została rozszczelniona poprzez skurcze ramiaków okiennych. Szyby zespolone komorowe są zaparowane co

świadczy o ubytkach i nieuszczelności pakietów szybowych, Należy wymienić szklenie okien i naprawę i uszczelnienie ramiaków okiennych. Drzwi zewnętrzne uległy nieznacznej degradacji i pęknięć skrzydła. Nieliczne ubytki i pęknięcia należy zlikwidować a konserwację drewna zabezpieczyć impregnatami olejowymi

**2. Konserwację poszycia ścian drewnianych zewnętrznych + poszycie daszków**

**1.2/** należy dokonać szczegółowej oceny stopnia porażenia pokrycia daszków i ścian drewnianym gontem a uszkodzony pojedynczy gont usunąć i wstawić nowy gont, rozmiar i kształt taki jak istniejący. Nie uszkodzone gonty należy oczyścić i poddać impregnacji preparatem 2x gontex W6

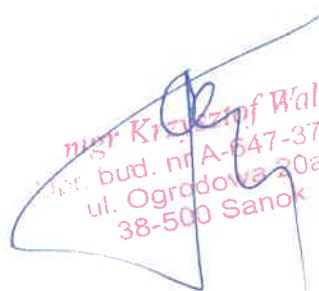
**3. Drobne naprawy odeskowania ścian zewnętrznych drewnianych**

**1.3/** część odeskowania ścian należy oczyścić i poddać impregnacji preparatami: grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnymi takimi jak Antox Z (zalecany do stosowania w obiektach zabytkowych), Fobos M-4, Intox S, Drewnosol-2, Ogniochron lub innymi dopuszczonymi do stosowania (wymagane atesty ITB i PZH oraz wykonać uzupełnienia w miejscach ubytków odeskowania ścian wykonując wstawki drewniane

**4. Warunki wykonania robót budowlano – montażowych**

Wszystkie roboty budowlano montażowe, a także odbiór należy wykonać zgodnie z Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych.

**5. Dokumentacja zdjęciowa**

  
mgr Krzysztof Wal  
ul. bud. nr A-647-37182  
ul. Ogródowa 20a  
38-500 Sanok





